**** 福岡西方沖 地震被害 再調査内容資料

第1回　被災ヶ所修繕提案書

修繕の対策 仕様書は、別途、見積書を参照願います。

㈱ チュウマン建企社

20**/*/*

地震被害調査
******ビル**
外壁　　北側

地震被害調査
******ビル**
外壁　南側

40　一03号室　屋根　亀裂が想定される部分

39　一02号室　屋根　亀裂が想定される部分

①タイル浮き

②タイル浮き

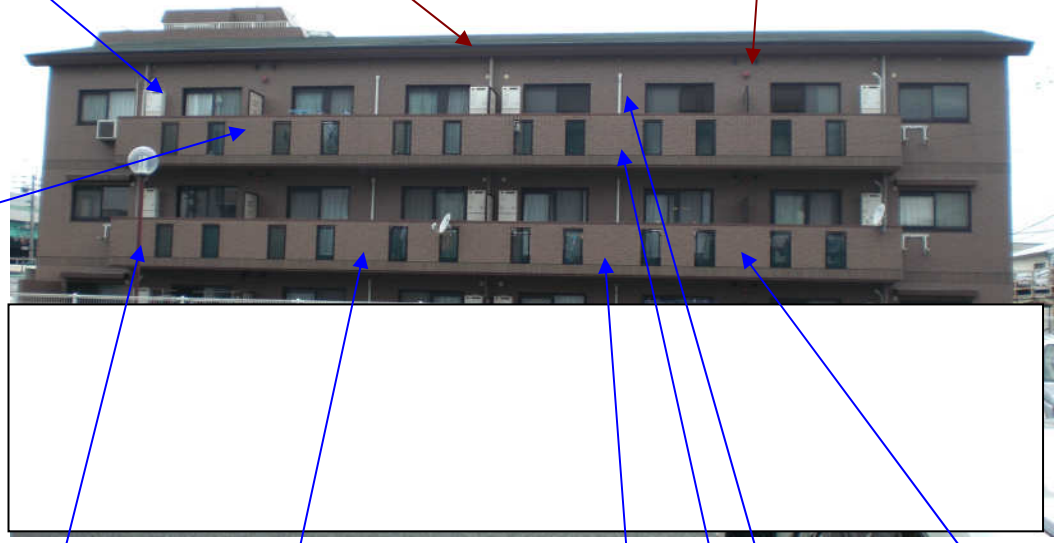

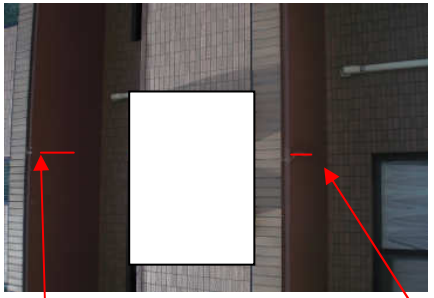

一02号室　バルコニー　亀裂

一02号室　バルコニー亀裂

⑤タイル浮き

⑦タイル浮き

⑥タイル浮き

④タイル浮き

⑧タイル浮き

③タイル浮き

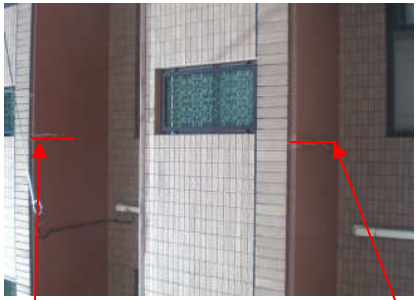

一03号室　バルコニー　亀裂

一03号室　バルコニー亀裂

地震被害調査
******ビル**
外壁　　東側

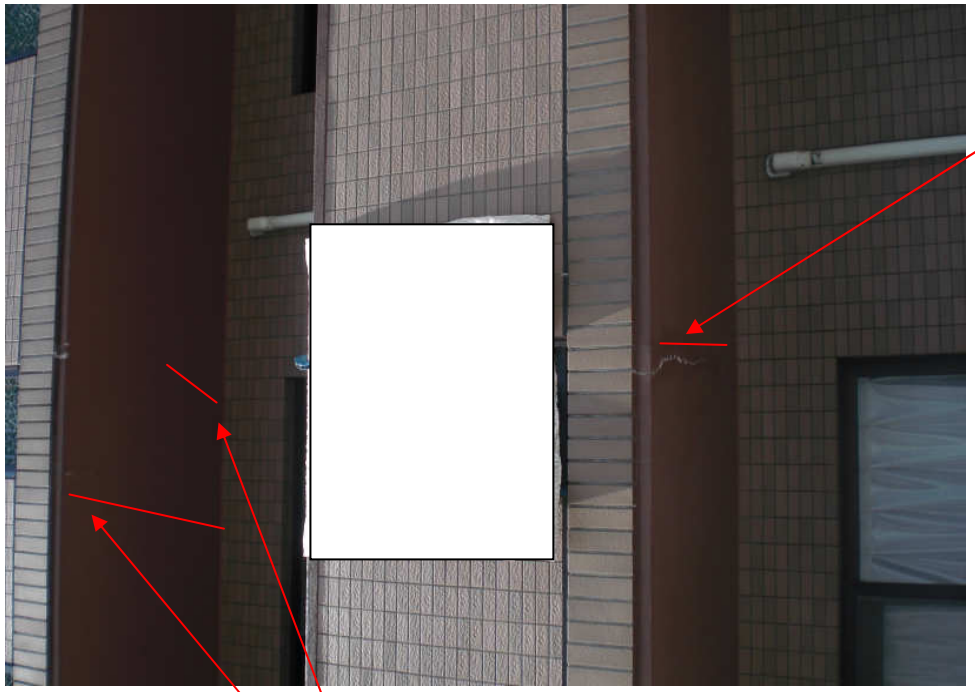

42　一02号室　バルコニー　亀裂
内部床まで亀裂があると想定

41　一02号室　バルコニー亀裂
内部床まで亀裂があると想定

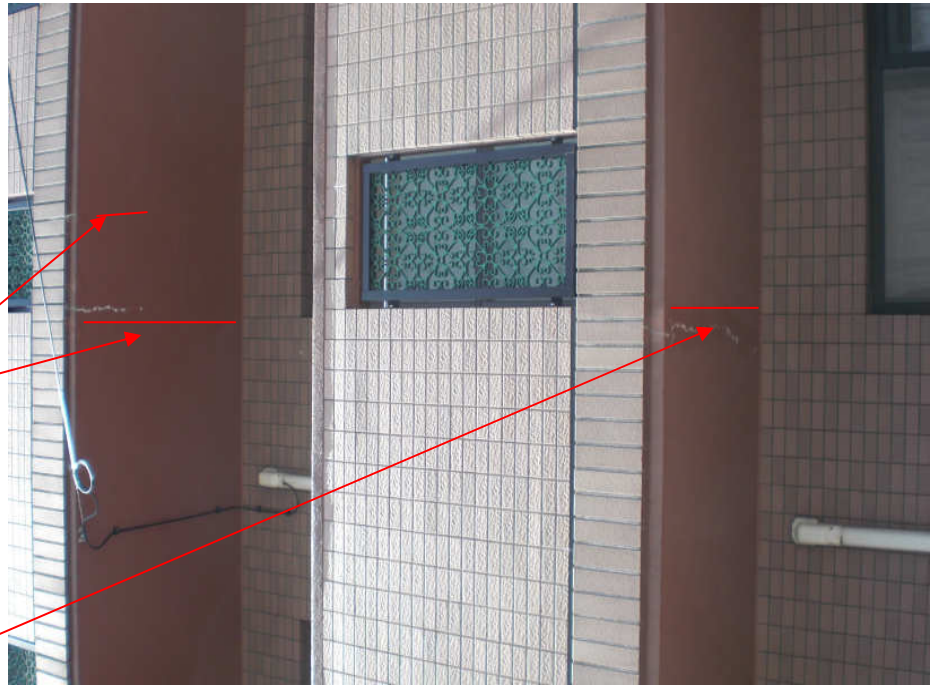

43　一03号室　バルコニー亀裂
内部床まで亀裂があると想定

44　一03号室　バルコニー　亀裂
内部床まで亀裂があると想定

地震被害調査
******ビル**
外壁　　東側

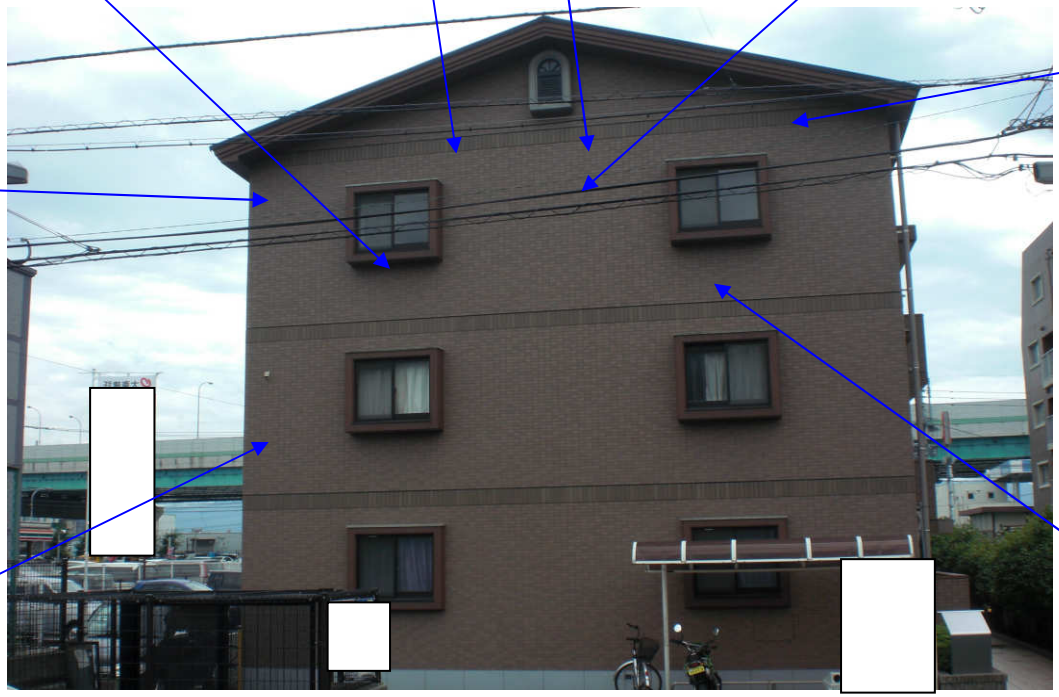

地震被害調査
******ビル**
外壁　　西側

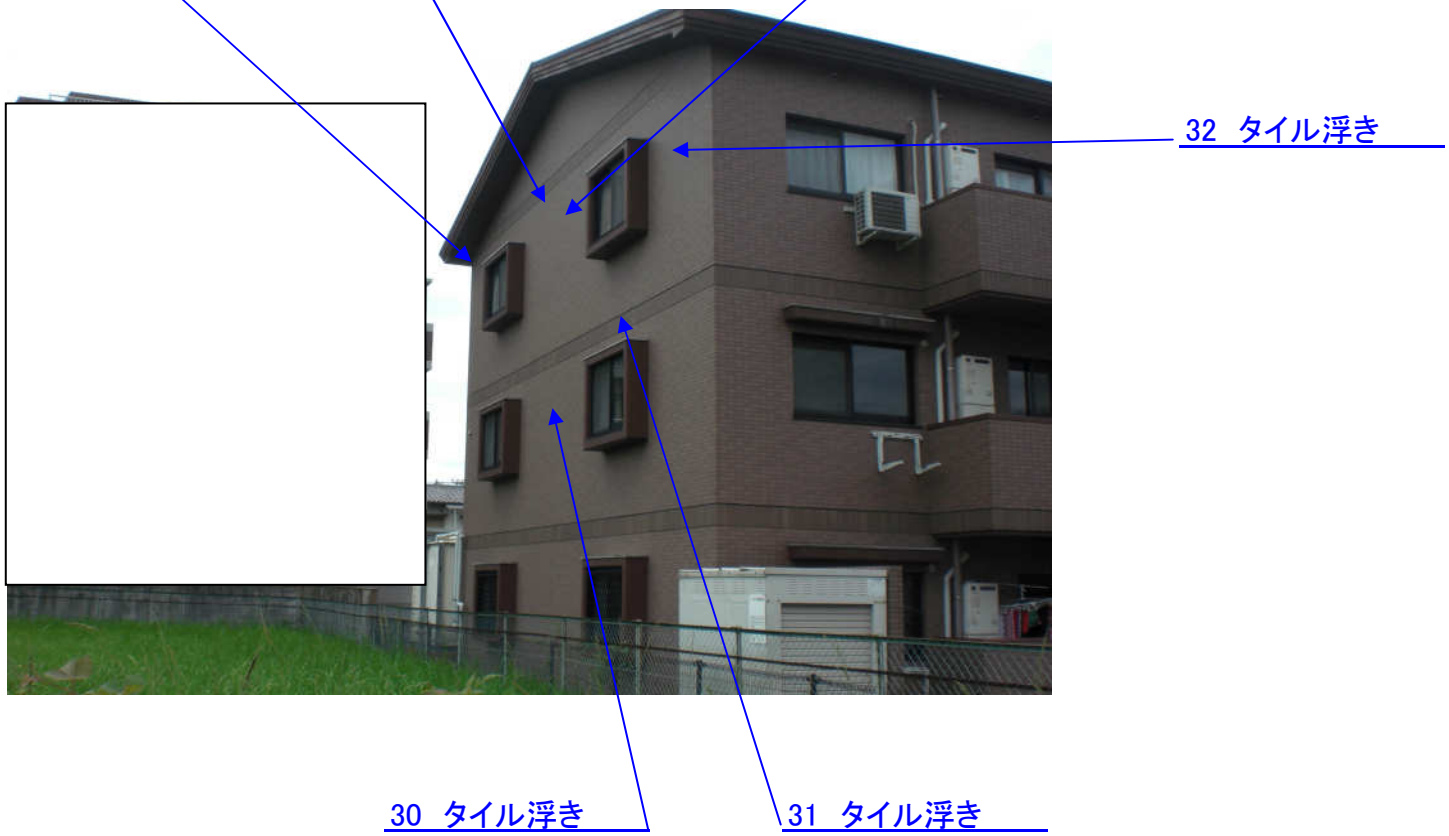

地震被害調査
＊＊＊＊ビル
ゴミ置場

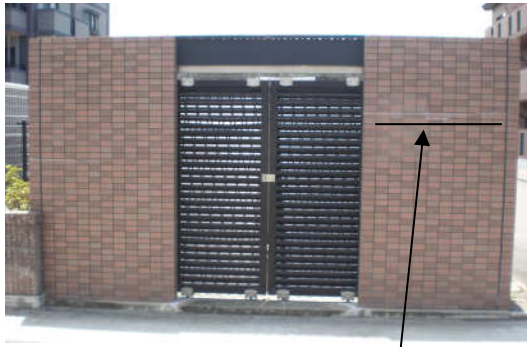

東面

33　タイル亀裂

北面

34　タイル亀裂

45 プロパン庫　アスファルト　陥没部

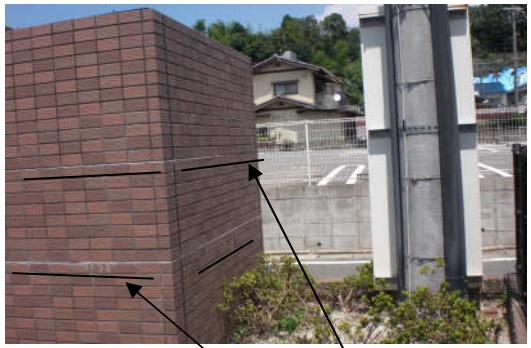

南面

35　タイル亀裂

36　タイル亀裂

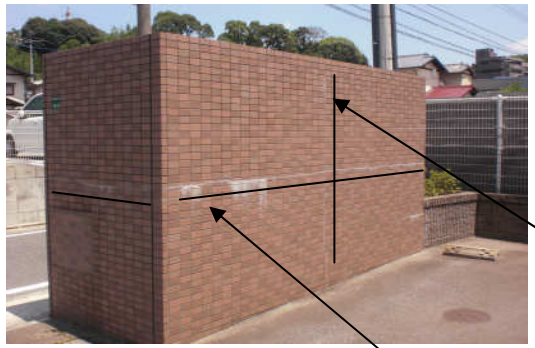

西面

37　タイル亀裂

38　タイル亀裂

地震被害調査
******ビル**
屋根

既設屋根材
パ-ライトモルタルt30
アスファルトルーフイング22kg
ニュ-コロニアル葺き

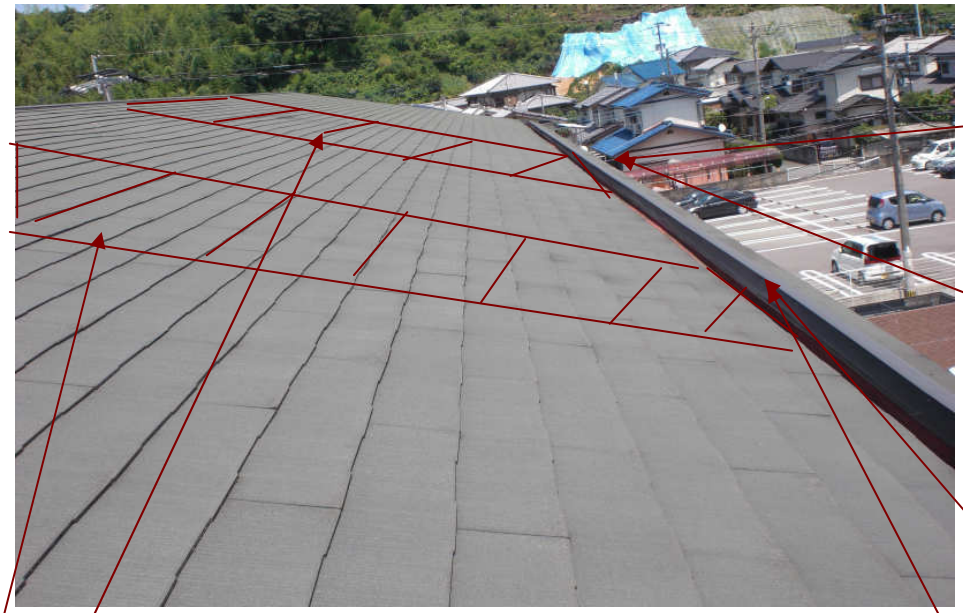

39　一02号室上部　屋根
コンクリ-ト部分に亀裂が発生していると
想定出来る部分

40　一03号室上部　屋根
コンクリ-ト部分に亀裂が発生していると
想定出来る部分

溝状況

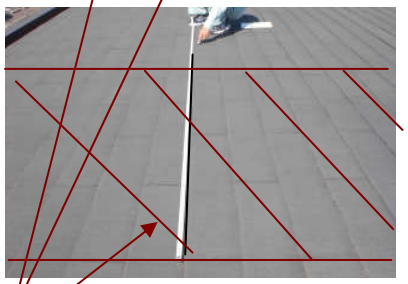

一02号室　一03号室上部　既設屋根材（アスファルトルフイング22kgを含む）を撤去処分し　クラック部分のパ-ライトモルタルの亀裂ヶ所の
補修を行い、新たに屋根材を葺く
張替範囲一02号室上部屋根　　一03号室上部屋根
3スパン＊棟まで
作業用足場（落下物防止用足場）

地震被害調査
******ビル**

内部床

41　一02号室内部床亀裂床補修

42　一02号室内部床亀裂床補修

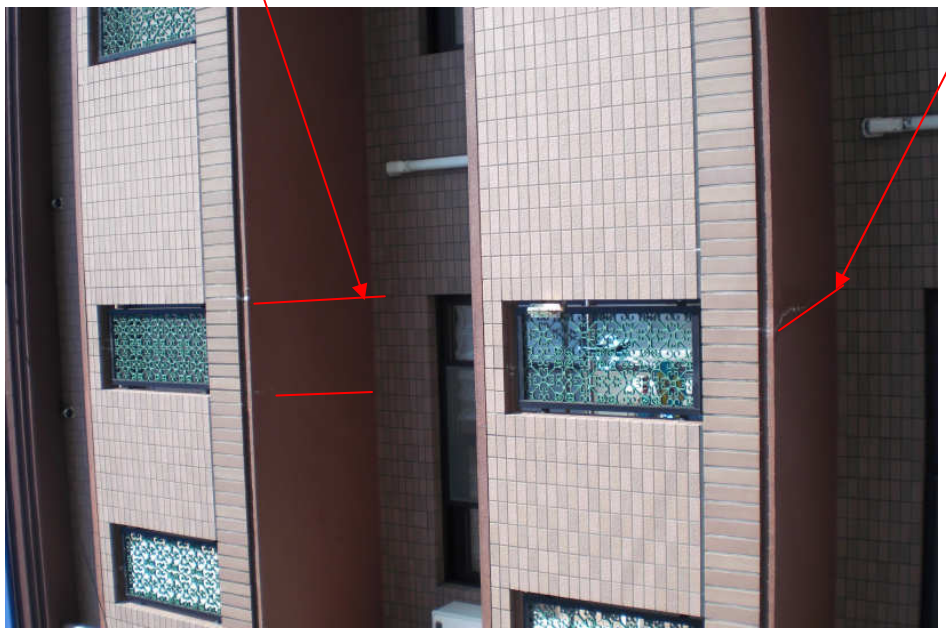

44　一03号室内部床亀裂補修

43　一03号室内部床亀裂補修

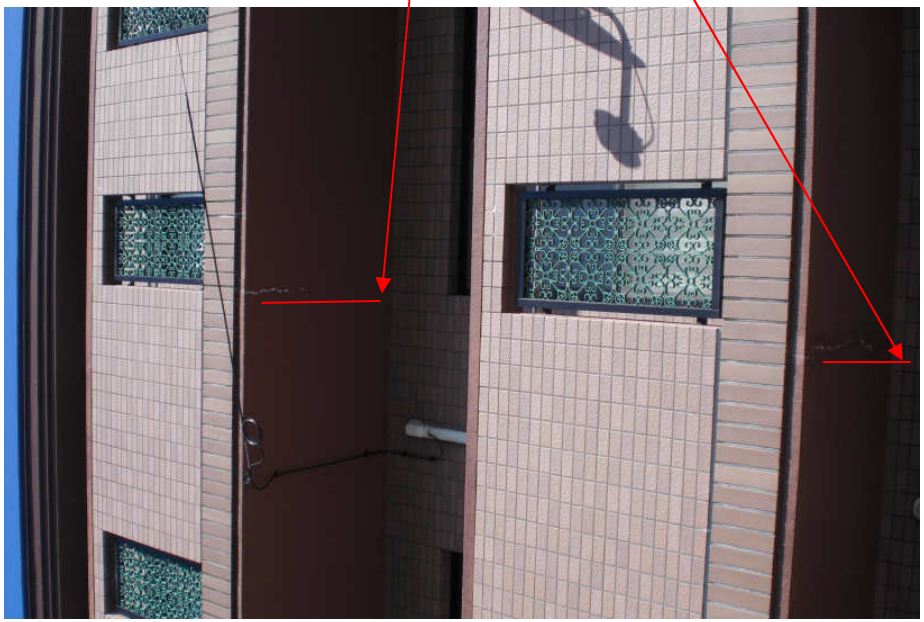

対象　　41 一02号室
　　42 一02号室
　　43 一03号室
　　44 一03号室

対策 既設床を幅　1000で南部分から北部分まで、撤去し　、床コンクリートの補修を行い
　　新たに、床を新設する